

Акт
Осеннего осмотра 22.09.2022г.

ООО "Движение"
организация

Общие сведения по зданию ул.Октябрьская д.43

Год постройки: 1990
Материал стен: кирпич
Наличие подвалов: нет
% износа: -
Кол-во этажей: 4
Кол-во квартир: 36
Степень благоустройства: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.

Комиссия в составе: начальник ПТО Яковлева Ю.А., инженер ПТО Хаменская С.Г., инженер ПТО Дуркин Р. К., начальник участка ВДИС Смирнов М.П., инженер - энергетик Соколов А.В., и.о мастера участка по эксплуатации зданий и сооружений Качур О.Г.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)		Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)		
			Вид дефекта и причина его возникновения, оценка состояния, место расположения	Состав работ	Объем работ	Срок проведения работ	Вид работ
1. Фундаменты	2	3	4	5	6	7	8
2. Стены							
Наружные	м2	1580	железобетонный, состояние удовлетворительное				
Внутренние	м2	594	кирпичные, состояние удовлетворительное				
3. Фасад			состояние удовлетворительное		10 м2	фев.2022	Выполнен ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором (после ВДИС)
Отделка панелей	м2		нет				
Стяжки панелей	м	60	нет				
Балконы	шт.		состояние удовлетворительное				
Цоколь	м2	71,55	высота составляет 50 см, выполнен из кирпича и штукатурки из цементно-песчаного раствора				
Входные площадки	шт.	3	асфальтированные, состояние удовлетворительное	требуется ремонт входной площадки 3 и 2 под. Вымаывание бетона I под.		январь.2022	Выполнен демонтаж арматуры на вх. площадке под. № 1
Козырьки	шт.	3	бетонные, обиты оцинкованным железом, состояние удовлетворительное				
Крыльца и подходы к ним	м2	52	бетонные состояние удовлетворительное				
Тамбур	м2	32,88	состояние удовлетворительное	требуется ремонт кирпичной кладки перегородок (штукатуривание), требуется ремонт стен под №1			требуется оштукатуривание м/у деревянной коробкой и металлической дверью под №2
Свесы	м		нет				
4. Водоотводящие устройства			нет				
5. Крыши			нет				
Несущие конструкции			состояние удовлетворительное				
Кровля	м2	918	покрытие - шифер, состояние удовлетворительное	сколы шифера, под шифером сырые доски	15м2	июнь.2022 апр.2022	Выполнен ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля

