

**Акт  
Весенний осмотра 15.05.2023г.**

ООО "Движение"  
организация

**Общие сведения по зданию ул.Нефтяников, д.8**

Год постройки: 1985  
 Материал стен: панель  
 Наличие подвалов: 1  
 % износа: 10  
 Кол-во этажей: 5  
 Кол-во квартир: 118

Степень благоустройства: холодное водоснабжение, электроснабжение, канализация, газоснабжение, центральное отопление.

Комиссия в составе: начальник ПТО Яковлева Ю.А., инженер ПТО Хаменская С.Г., инженер ПТО Дирина О. В., начальник участка ВДИС Барабанов А.В., электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования участка электрохозяйства Новоходский С.И., и.о. мастера участка по эксплуатации зданий и сооружений Зеленский Е.С.

Наименование конструкций оборудования и элементов благоустройства	Ед. измерения	Общее количество	Оценка состояния и краткое описание дефекта и причина его возникновения, оценка состояния, место расположения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Срок проведения работ	Вид работ	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполняемый обслуживающим предприятием; текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)	
						Объем работ	Состав работ
1	2	3	4	7	8		
<b>1. Фундамент</b>							
<b>2. Стены</b>							
Наружные	м2	3970,6	панели			15 м.п.	Герметизация межпанельных швов (альпинисты) кв.64
Внутренние	м2	1654	состояние удовлетворительное				
<b>3. Фасады</b>							
Отделка панелей	м2						
Стыки панелей	м		состояние удовлетворительное				
Балконы	шт.	118	состояние удовлетворительное				
Цоколь	м2	225,6	состояние удовлетворительное				
Входные площадки	шт.	нет	состояние удовлетворительное				
Козырьки	шт.	8	бетонные, обиты оцинкованным железом, в удовлетворительном состоянии			под № 3 разрушение козырька	Выполнен демонтаж железа на козырьке под. №8
Крыльца	м2	45,6	бетонные			под №1 завалены ступени, под № 2,3,4,5 пандус отсутствует, под №7,8 ступени доски пандуса, под №8 с торца дыра в крыльце, под №5,6 разрушены ступени	Ремонт деревянного настила и пандуса под. №6. Требуется замена досок у под. №5, 7, 8
Тамбур	м2	128	состояние удовлетворительное			растрескивание штукатурного и окрасочного слоя	Требуется косметический ремонт тамбуров всех подъездов.
Свесы	м	281,8	нет				
<b>4. Водоотводящие устройства</b>							
<b>5. Крыши</b>							
Несущие конструкции							
Кровля	м2	1900,37	рулонная, покрытие-гидроэластоизол, в удовлетворительном состоянии			кв.59 -50 м2; кв.28-80	Выполнен ремонт рулонной кровли
Парапеты и решетки	м.п.	282					
Слуховые окна	шт.						



